



3D paneelide paigaldusjuhend.

Enne paigaldust:

Laske paneelidel aklimatiseeruda vähemalt 24 tundi enne paigaldust samas ruumis. Paigalduse ajal toatemperatuur ei tohi olla alla 15°C ja suhteline õhuniiskus vahemikus 30-65%.

Aluspind peab olema tasane, kuiv ja tolmuva. Mõrad soovitame eelnevalt täita, ebatasasused kas lihvida maha või tasandada pahtliga. Samuti enne paigaldust soovitame aluspinda kruntida juhul kui tegemist on betooniga ja kui paigaldate värvitud pinnale või läikiva plast pinnale tuleb seda teha karedaks suureteralise liivapaberiga..

Vajalikud tarvikud: tugeva teraga nuga, käsisaag või mõni muu elektriline lõikur (nt tikksaag), vesilood, joonlaud, paberteib, liivapaber, pliiats, värvitull, suur ja väike pintsel või värviprits, liimipüstol või liimilabidas, väike pahtlilabidas.

Paigaldajale: kui avastasite defektset paneeli pange see kõrvale et hiljem tagastada müüjale. Reklamatsioonid kus defektne toode on paigaldatud ei rahuldata. Sellisel juhul Nordtrade ei vastuta kaasnevate lisakulutuste eest (demonteerimine, ülevärvimine, materjali kulu).

Soovitame paigaldusega äärtest mitte alustada. Keskelt väljapoole paigaldades jäävad ühendused ilusamini. Arvutage välja alguse koht nii et oleks võimalikult vähe lõikamist ja märkige seinale vertikaalse ja horisontaalse joone, kasutades vesiloodi. Joonte ristumispunkt ongi paigalduse alguse punkt. Mõelge läbi ja mõõtke alguse punkti hoolikalt välja arvestades paneelide struktuuri sügavusega, paneelide ja seina mõõtudega. Samuti ka teiste oluliste faktoritega nagu uste ja akende avade asukohad jne.

Kandke liimi paneeli servadele ja mõnele kohale keskel. Suruge paneel tugevasti aluspinna vastu, seejärel tõmmake lahti seinast nii et liim jääks nii seinapinnale, kui paneelile, laske sellel veidi kuivada ning siis suruge paneeli seina vastu. Pöörake erilist tähelepanu servadele. Veenduge et kõik servad on tihedalt aluspinna vastu ja paneelid on nii tihedalt üksteise vastu kui võimalik. Võimalik et seina lõpus või avade juures on vaja paneele lõigata. Kasutage selleks väikse hambaga käsisaagi või mõni muu elektriline saag. Lõigatud servad lihvide peeneteralise liivapaberiga siledaks. Eemaldage üleliigne liim märja lappiga.

See on vältimatu et moodultoode paigalduse järel jäävad vuugid mida tuleb täita. Enne seda aga veenduge et paneeli servad on korralikult liimitud aluspinnale, sest kui paneeli serv hakkab „mängima“ võib see kahjustada vuugitäidet hiljem.

Kui liim on kuivanud võib alustada vuukidega. Vajadusel lihvide paneelide ühendused, seejärel täitke vuugid elastse pahtli või muu sobiva ülevärvitava täiteainega. Vuugitäide võib vajadusel lihvida.


Kui vuugitäide on ära kuivanud võib alustada paneelide ülevärvimisega. Kõige parem viis värvimiseks on kasutades värvipritsi. Piiratud hulk elektrilisi värvipritse on võimalik rentida maaletooja Nordtrade OÜlt. Rohkem infot telefonil +372 5189866 või info@3dwall.ee.

Samuti meie 3D paneele on võimalik värvida pintsliga.

Värvides värvipritsiga järgige tootjapoolsed soovitusel ja kasutusjuhendid.

Sõltumata värvimise viisist tulemus on parem kui enne värvimist paneele ära kruntida.

Pöörake erilist tähelepanu paneelide servadele. Vajadusel lihvide need peeneteralise liivapaberiga.

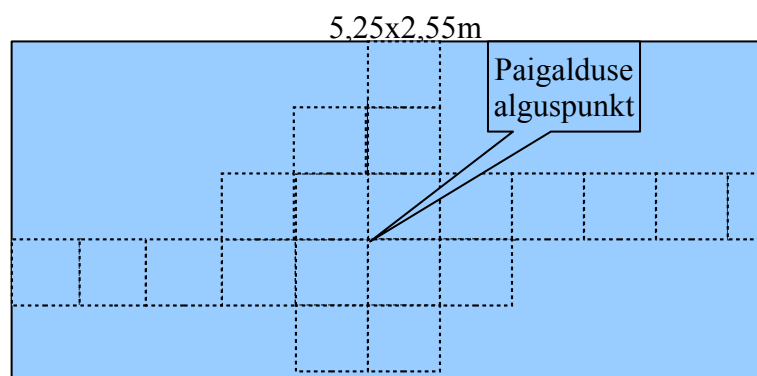



Инструкция по установке декоративных 3D-панелей

До установки:

Для акклиматизации оставьте панели в том же помещении, где они будут устанавливаться, по меньшей мере, на 24 часа. Во время установки температура в помещении должна быть не ниже 15°C и относительная влажность – в диапазоне 30-65%.

Поверхность основания должна быть ровной, сухой и свободной от пыли. Трещины в поверхности основания рекомендуем предварительно заполнить, неровности – отшлифовать или выровнять шпателем. Бетонные поверхности перед установкой панелей рекомендуем загрунтовать, окрашенные или блестящие пластиковые поверхности рекомендуется предварительно зашкурить крупнозернистой наждачной бумагой.

Необходимые принадлежности: нож с прочным лезвием, ручная пила или электрический резак (например, лобзиковая пила), уровень, линейка, бумажная клейкая лента, наждачная бумага, карандаш, малярный валик, большая и маленькая кисточки или краскораспылитель, клеевой пистолет или шпатель-клей, маленький шпатель.

Информация для установщика: если Вы обнаружите дефект панели, отставьте её в сторону и верните продавцу, дефектные панели не устанавливайте! Рекламации по установленным изделиям не удовлетворяются. Nordtrade OÜ не несёт ответственности за сопутствующие дополнительные расходы (демонтаж, перекраска, расход материалов).

Установку панелей рекомендуем начинать от середины поверхности, а не от края. При установке от середины к краям соединения получаются красивее. Рассчитайте начальную точку установки таким образом, чтобы как можно меньше резать панели. При помощи уровня отметьте на поверхности вертикальную и горизонтальную линии. Точка пересечения линий и будет начальной точкой установки. Продумайте и тщательно замерьте начальную точку, учитывая глубину панелей, а также размеры панелей и стены. Обратите внимание также и на другие существенные факторы: местоположения дверных и оконных проёмов и т.д.

Нанесите клей по краям панели и в нескольких местах в середине панели. Сильно прижмите панель к поверхности основания, обращая особое внимание на края. Убедитесь в том, что все края панели плотно прилегают к поверхности основания, а сами панели плотно прилегают друг к другу. Возможно, что потребуется вырезать панель по краю стены или проёма. Для этого используйте ручную пилу с мелкими зубцами или какую-либо электропилу. Отрезанные края гладко отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой. Излишки клея удалите влажной тряпкой.

После установки следует обязательно заполнить швы. До этого убедитесь в том, что края панели тщательно приклеены к поверхности основания, поскольку «играющий» край панели может позднее повредить шов.

Когда клей высохнет, можно приступать к заполнению швов. При необходимости отшлифуйте соединения панелей, затем заполните швы эластичной шпаклёвкой или другим заполнителем, подходящим для последующего окрашивания. Заполнитель швов при необходимости можно выровнять влажной маленькой кисточкой.

Когда заполнитель швов высохнет, можно приступать к окрашиванию панелей. Лучше всего красить кисточкой. Ограниченное число электрических краскораспылителей можно взять в аренду у импортёра Nordtrade OÜ. Подробная информация по тел. +372 5189866 или по адресу эл. почты: info@3dwall.ee.

Наши 3D-панели также можно окрашивать кисточкой.

При окрашивании краскораспылителем следуйте рекомендациям и инструкциям производителя.

Если панели устанавливаются в общественных помещениях или в сложных климатических условиях, рекомендуем уточнить выбор клея у консультанта. Следуйте рекомендациям производителя. Особое внимание обратите на края панелей. При необходимости отшлифуйте их мелкозернистой наждачной бумагой.

